


Analizador de Potencia y Armónicos Modelo PQ3350



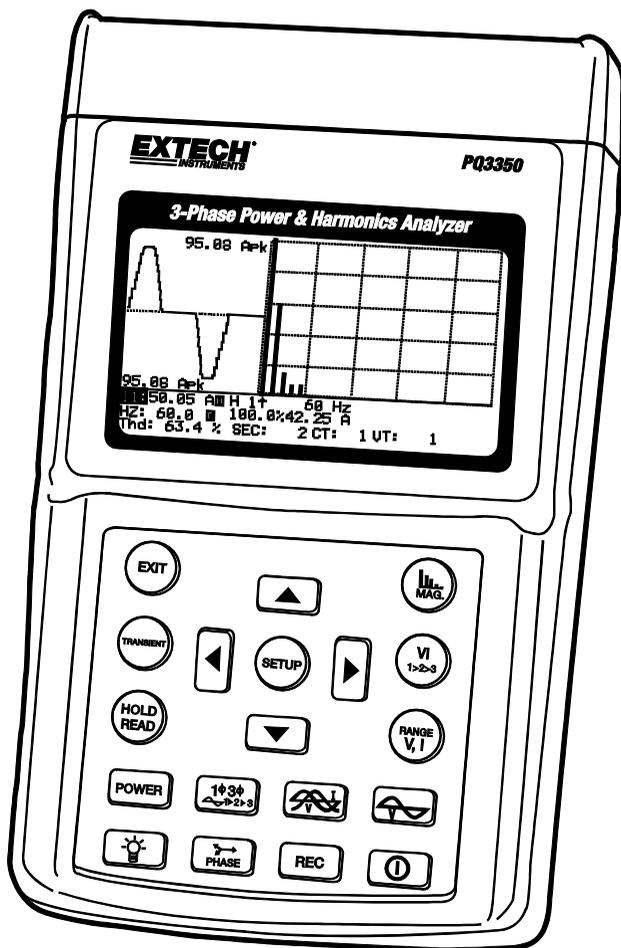

EN 61010-2-032

CAT III 600V

Grado de Contaminación 2

Definición de Símbolos:



Precaución: consulte los documentos incluidos.



Precaución: riesgo de choque eléctrico.



Doble aislamiento.

Categoría de sobretensión III (CAT III): equipo en instalaciones fijas.

ADVERTENCIA: la protección que brinda el medidor tipo gancho se puede ver afectada si no utiliza el analizador de potencia en la forma especificada por el fabricante.



Antes de utilizarlo por favor lea las siguientes instrucciones.

1. No opere este instrumento en ambientes húmedos o con polvo.
2. No opere este instrumento en presencia de gases combustibles o explosivos.
3. No toque las partes de metal expuestas o las terminales que no están en uso.
4. Procure el uso de guantes de hule durante la operación.
5. No opere este instrumento a más de 500V CA (Fase a Neutra), o 600V CA (Fase a Fase)
6. No opere este instrumento si parece no estar funcionando correctamente.



No use el detector flexible de corriente sin antes leer las instrucciones siguientes.

1. No coloque el detector flexible de corriente sobre conductores sin aislante con voltajes entre 30V a 600V salvo que use vestimenta y guantes de protección adecuados para trabajo con alto voltaje.
2. Siempre inspeccione y revise la integridad del detector de corriente antes de usar. No use el detector flexible de corriente si encuentra cualquier daño.
3. No use el detector flexible de corriente en circuitos clasificados arriba de 600V en instalaciones categoría III.


Tabla de Contenido

<i>CARACTERÍSTICAS</i>	4
<i>DESCRIPCIÓN DEL PANEL</i>	5
<i>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</i>	10
Preparación para usar	11
Calidad de potencia de un sistema trifásico de 4 hilos (3P4W).....	12
Calidad de potencia de un sistema trifásico de 3 hilos (3P3W).....	13
Calidad de potencia de un sistema monofásico (1P2W)	14
Calidad de potencia de un sistema monofásico de 3 hilos (1P3W)	15
Medición de un sistema con CT o VT (PT).....	16
Análisis armónico de tensión o corriente	17
Visualización del ángulo de fase de armónicos	18
Medición de consumo máximo	19
Forma de onda de tensión y corriente.....	19
Forma de onda para tensión solamente	20
Gráfico del diagrama de fase.....	20
Secuencia de fase de un sistema trifásico	22
Sistema de fuente de potencia trifásico equilibrado y desequilibrado (3P3W, 3P4W)	22
Sistema de carga trifásico equilibrado y desequilibrado (3P3W o 3P4W).....	23
Captura transitoria (encapsulamiento, ondulaciones, interrupción)	24
Descarga de datos transitorios	26
Lectura de los datos de potencia (3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W)	27
Descarga de datos de potencia	27
Lectura de datos armónicos.....	28
Descarga de datos armónicos.....	28
COPIA IMPRESA DE PANTALLA	29
Leer los datos guardados	30
AJUSTE DE LA RELACIÓN DE LOS CT Y VT (PT).....	31
Demanda máxima (MD).....	32
Tiempo de muestreo (Registro de datos).....	33
Fecha y hora.....	34
<i>ESPECIFICACIONES (23°C±5°C)</i>	35
<i>REEMPLAZO DE BATERÍA</i>	44
<i>Nomenclatura</i>	45

CARACTERÍSTICAS


- Análisis de 3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W .
- Valor eficaz verdadero (V_{123} y I_{123}).
- Potencia activa (W, KW, MW, GW).
- Potencia aparente y reactiva (KVA, KVAR).
- Factor de potencia (PF), ángulo de fase (Φ).
- Energía (WH, KWH, KVARH, PFH).
- Medición de corriente desde 0.1mA a 1000A, capaz de analizar desde el consumo de la potencia de reserva IT hasta el consumo máximo de una fábrica.
- Visualización de 35 parámetros en una pantalla (3P4W).
- Relaciones de Transformador de Corriente CT (1 a 600) y Transformador de Potencia PT (1 a 3000) programables.
- Visualización de la potencia de solapamiento y la forma de onda de corriente.
- Consumo máximo (MD KW, MW, KVA, MVA) con período programable.
- Análisis armónico (V_{123} y I_{123}) al orden 99.
- Visualización de 50 armónicos en una pantalla con forma de onda.
- Visualización de forma de onda con valores máximos (1024 muestra / período).
- Análisis de distorsión armónica total (THD-F).
- Gráfico de diagrama de fase con parámetros de sistema trifásico.
- Captura de 28 eventos transitorios (Tiempo + Ciclos) con umbral programable (%).
- La ENCAPSULACIÓN, ONDULACIÓN e INTERRUPCIÓN se incluyen en los eventos transitorios.
- Relación de desequilibrio de tensión o corriente trifásica (VUR, IUR).
- Factor de desequilibrio de tensión o corriente trifásica (d0%, d2%).
- Corriente desequilibrada calculada a través de la línea neutral (In).
- Memoria de 512K con intervalo programables (tiempo de muestreo de 2 a 6000 segundos, tiempo de lectura de 4.7 horas a 1180 días para el sistema 3P4W).
- Salida de forma de onda, parámetros de potencia y armónicos sobre orden.
- Pantalla LCD retroiluminada, con amplia visualización por matriz de puntos.
- Interfase óptica aislada RS-232C.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

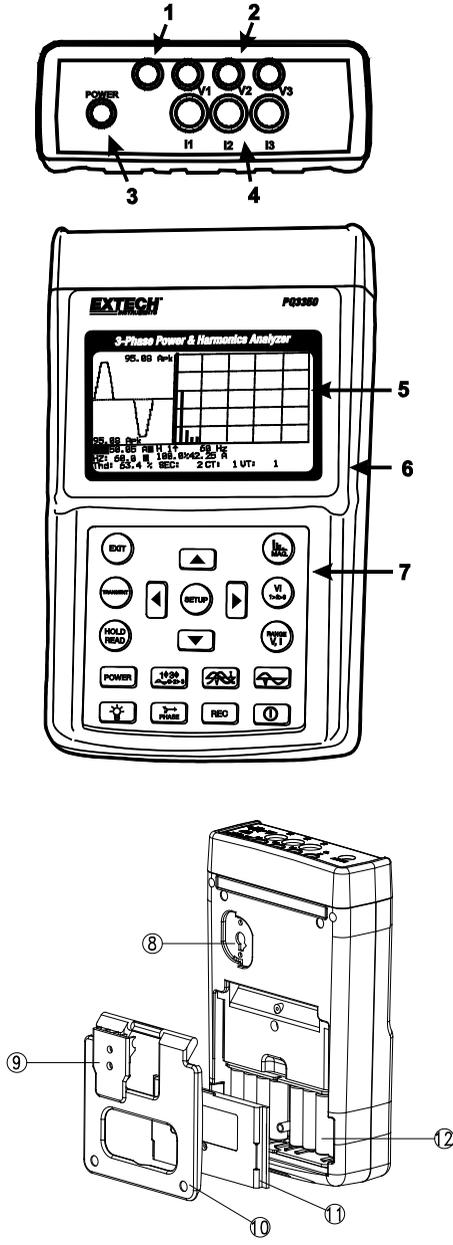

Descripción del Panel

1. Terminal de entrada para línea neutra (tensión)
2. Terminales de entrada de tensión para cada fase (V1, V2, V3)
3. Entrada CD externa (el adaptador CA debe estar aislado para 600V)
4. Terminales de entrada de corriente para cada fase (I1, I2, I3)
5. Pantalla LCD
6. Indicaciones de ubicación donde se muestran SEC., CT, VT y SETUP en la pantalla LCD.
7. Botones
8. Ventana RS-232C
9. Base para soporte
10. Soporte
11. Cubierta de batería
12. Compartimiento de Batería

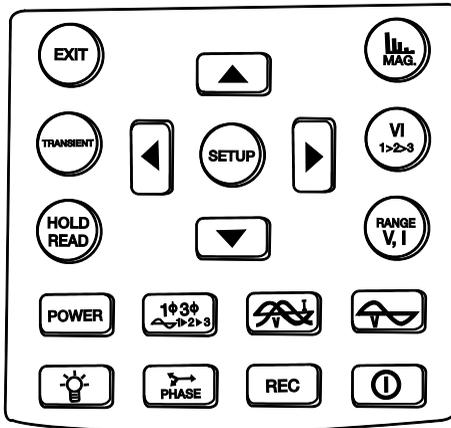

Pulse este botón para salir del menú de configuración y para salir del modo de detección de transitorios.



Presione este botón para realizar la detección transitoria.



Presione este botón para retener los datos visualizados en la pantalla LCD, presione de nuevo para continuar la operación.



Presione este botón para iniciar la medición de armónicos en magnitud.



Presione este botón para seleccionar V1, I1, V2, I2, V3 o I3 para el análisis de armónicos.



Presione este botón para el rango de entrada de potencia o corriente. (armónicos)




Pulse para entrar en el menú de configuración principal (también se utiliza para navegar por los elementos del menú).



Presione este botón para incrementar un valor. Mantenga presionado el botón por 2 segundos o más para acelerar el incremento.



Presione este botón para reducir un valor.



Utilice estos botones en el modo de análisis armónico, para mover el cursor a la izquierda o derecha.



Presione este botón para iniciar la lectura. Presiónelo de nuevo para detener la lectura. Se visualiza el intervalo de muestra en la pantalla LCD a través del indicador SEC.



En el modo de potencia, presione este botón para visualizar la fase. En el modo de análisis armónico, presione este botón para visualizar el ángulo de fase en lugar de la magnitud.



Pulse para iniciar el modo de detección de transitorios.



Presione este botón para encender la luz trasera. Presiónelo de nuevo para apagar la luz.



Presione este botón para iniciar la medición de potencia.



Presione este botón para visualizar las formas de onda de tensión y corriente.



Presione este botón para visualizar la forma de onda de tensión únicamente.



En el modo de potencia, presione este botón para seleccionar el sistema apropiado (3P4W, 3P3W, 1P2W o 1P3W). En el modo de forma de onda, presione para seleccionar (V1, I1), (V2, I2), o (V3, I3).


Presione este botón para encender o apagar el instrumento.

Sonda de Corriente (100A)

1. Ensamblaje del gancho
2. Gatillo
3. Selector de rango
4. Mini conector DIN de 6 puntas

```
Down Load File: 11:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MO TIME: 15
TRANS REF:110.0 U
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 22 42
```

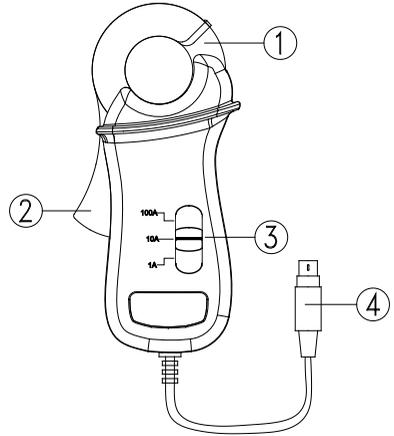


NOTA: para seleccionar la sonda de corriente de 100A, presione el botón **SETUP** y seleccione CLAMP. Cuando aparezca CLAMP en la pantalla, presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar 100.

Sonda de corriente (1000A)

1. Ensamblaje del gancho
2. Gatillo
3. Selector de rango
4. Mini conector DIN de 6 puntas

```
Down Load File: 11:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 1000
MO TIME: 15
TRANS REF:110.0 U
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 21 16
```

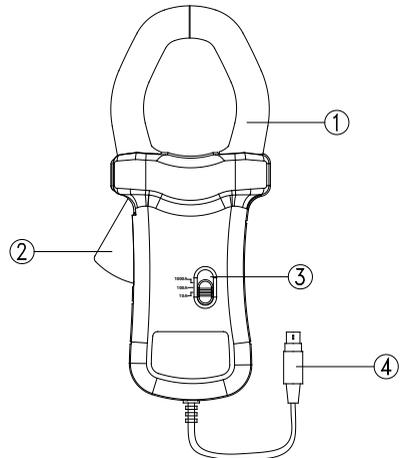

NOTA: para seleccionar la sonda de corriente de 1000A, presione el botón **SETUP** y seleccione CLAMP. Cuando aparezca CLAMP en la pantalla, presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar 1000.


Sonda de corriente flexible (3000A ó 1200A)

NOTA: la sonda de corriente flexible tiene una entrada máxima de 3000A; sin embargo, la corriente de entrada máxima del Analizador de Potencia y Armónicos 382095 es de 1000A.

1. Caja de Control
2. Interruptor de selección de rango de salida
3. Circuito cerrado flexible
4. Ensamblaje de acoplamiento

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 3000
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 22 42
```

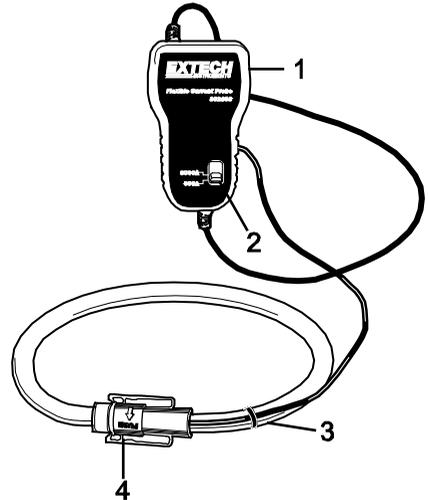


IMPORTANTE: Para seleccionar el detector flexible de corriente de 3000A, presione el botón SETUP (configuración) seleccionar CLAMP (pinza). Cuando la pinza está en video inverso, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar 3000.

IMPORTANTE: Para seleccionar el detector flexible de corriente de 1200A, presione el botón SETUP (configuración) para seleccionar CLAMP (pinza). Cuando la pinza (CLAMP) está en video inverso, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar 1200.

NOTA: para seleccionar la sonda de corriente flexible de 3000A, presione el botón SETUP y seleccione CLAMP. Cuando aparezca CLAMP en la pantalla, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar 3000.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

IMPORTANTE: Preste atención especial a las conexiones de la pinza amperimétrica.

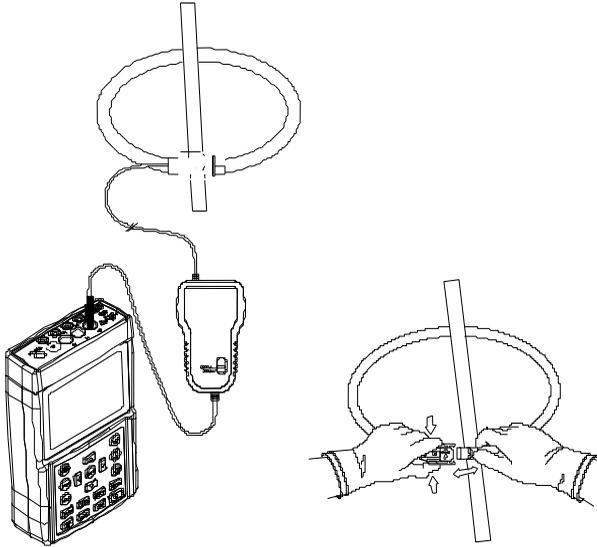


1. Conecte la pinza flexible alrededor del conductor.
2. Asegure que la dirección de flujo de corriente es consistente con la flecha marcada en el acoplamiento de la pinza. Con el detector flexible de corriente conectada en la orientación apropiada, la fase correcta se muestra en el osciloscopio.
3. Mantenga el acoplamiento de la pinza a más de 25mm del conductor.

NOTA: seleccione el CLAMP correcto en el menú SETUP. Cuando la sonda de corriente está conectada al analizador de potencia, éste último detectará automáticamente el rango seleccionado.

NOTA: seleccione la frecuencia correcta (Hz) en el menú SETUP.

Preparación para usar

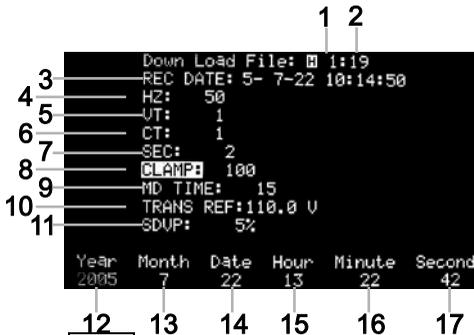

- a. Presione el botón **SETUP** para entrar a la pantalla de configuración. Presione **SETUP** de nuevo para seleccionar el parámetro de ajuste (el parámetro se mostrará en video inverso).

Después de seleccionar el parámetro, presione los botones ▲ o ▼ para ajustar su valor.

- b. Al terminar la configuración, presione el botón **EXIT** para salir del modo.

1. Seleccione los datos para descarga:

P significa que los datos de potencia.


H: los datos armónicos.

H en vídeo inverso significa datos de pantalla Hardcopy (Vea la sección Copia impresa para los ejemplos)

(para ver los datos en copia impresa, pulse el botón HOLD. Presione el botón HOLD de nuevo para salir).

2. Muestra el total de datos registrados en el analizador: máximo 85 registros de datos.
3. **REC DATE:** (fecha de registro), muestra la hora de inicio de registro del (1) primer archivo descargado.
4. **HZ:** ajuste la frecuencia (50, 60 ó AUTO) del sistema.
5. **TP (PT):** ajuste el valor de TP (PT).
6. **TC:** ajuste el valor de TC.
7. **SEC:** Ajuste los segundos de intervalo de datos registrados. (de 2 a 6000 segundos)
8. **CLAMP:** ajuste la pinza seleccionada (100A, 1000A ó 3000A).
9. **MD TIME:** ajuste la hora de Máxima Demanda (1–60 minutos).
10. **TRANS REF:** ajuste el voltaje transitorio (que cambiará automáticamente conforme al TP).
11. **SDVP:** ajuste los límites alto y bajo % de detección de voltaje transitorio.
12. **YEAR:** Ajuste el "año" del reloj calendario.
13. **MONTH:** Ajuste el "mes" del reloj calendario.
14. **DATE:** Ajuste la "fecha" del reloj calendario.
15. **HOUR:** Ajuste la "hora" del reloj calendario.
16. **MINUTE:** Ajuste el "minuto" del reloj calendario.
17. **SECOND:** El segundo sólo se puede mostrar (no se puede ajustar).
18. **Borrar toda la memoria de datos de la unidad:** Mantenga pulsado el botón REC y encienda la alimentación.

Calidad de potencia de un sistema trifásico de 4 hilos (3P4W)

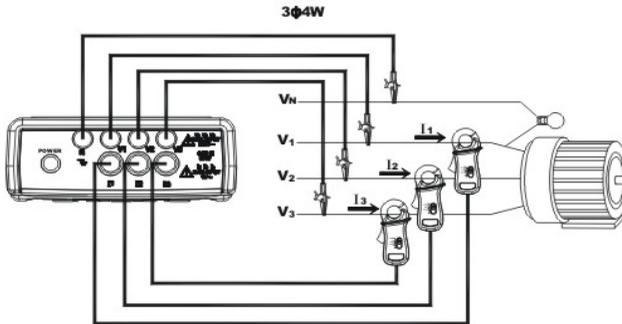


- Encienda el instrumento. Presione los botones **POWER** y **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema 3P4W. El tipo de sistema se visualizará en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD.
- Conecte las cuatro puntas de prueba a las terminales de tensión V1, V2, V3 y V_N (Neutral) del sistema.
- Conecte las puntas de prueba a L1, L2 y L3 del sistema 3P4W.
- Conecte las tres sondas de corriente a las terminales de entrada del analizador de potencia I1, I2 y I3.
- Sujete las puntas L1, L2 y L3 al sistema 3P4W. Asegúrese de que la corriente circule desde el frente de la sonda de corriente hasta la parte trasera.
- Todos los parámetros del sistema se visualizarán en la pantalla LCD.


U1: 381.6 U	U1: 219.9 U	I1: 799.1 mA
U2: 381.1 U	U2: 219.9 U	I2: 800.1 mA
U3: 379.1 U	U3: 219.5 U	I3: 800.7 mA
P1: 156.5 W	S1: 175.7 VA	Q1: -79.8 VAR
P2: 154.0 W	S2: 175.9 VA	Q2: -84.9 VAR
P3: 153.8 W	S3: 175.7 VA	Q3: -84.9 VAR
PΣ: 464.4 W	SΣ: 527.1 VA	QΣ: -249.4 VAR
PF2: 0.88 PF1: 0.89 PF2: 0.87 PF3: 0.87		
PFH: 0.88 φ1: -26.9° φ2: -29.0° φ3: -29.0°		
WH: 127.7 WH	SH: 144.8 VAH	QH: 68.2 VARH
H2: 50.0 H	MH: 436.5 VA	MDS: 385.1 W -15
3P4W	SEC: 2 CT: 1 VT: 1	

Para una descripción de cada parámetro, consulte la sección XIV NOMENCLATURA.

Calidad de potencia de un sistema trifásico de 3 hilos (3P3W)

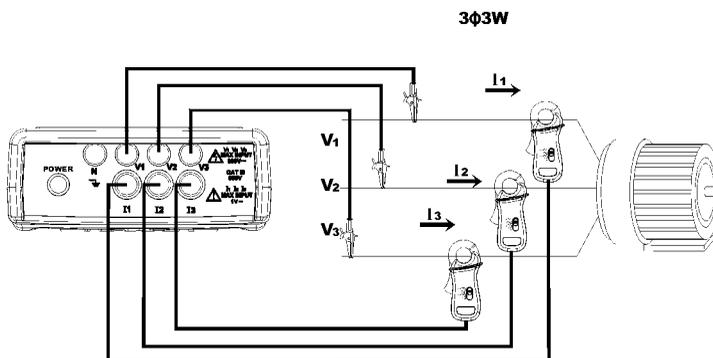


- Encienda el instrumento. Presione los botones **POWER** y **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema 3P3W. El tipo de sistema se visualizará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Conecte las cuatro puntas de prueba a las terminales de tensión L1, L2 y L3 del sistema.
- Conecte las tres sondas de corriente a las terminales de entrada del analizador de potencia I1, I2 y I3.
- Sujete las puntas L1, L2 y L3. Asegúrese de que la corriente circule desde el frente de la sonda de corriente hasta la parte trasera.
- Todos los parámetros del sistema se visualizarán en la pantalla LCD

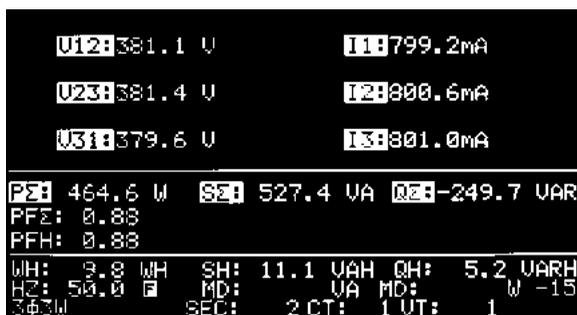

Para una descripción de cada parámetro, consulte la sección XIV NOMENCLATURA.

Calidad de potencia de un sistema monofásico (1P2W)

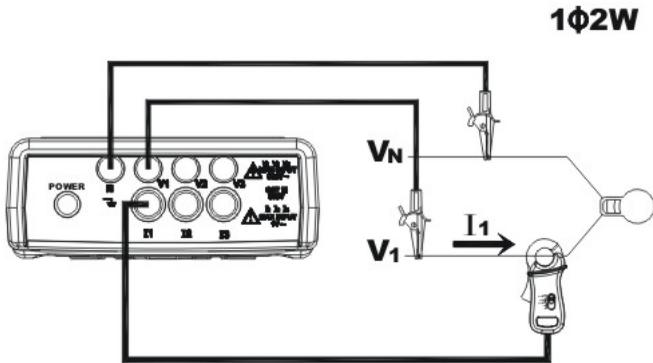


- Presione **POWER** y después **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema 1P2W. El tipo de sistema se visualizará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Conecte las puntas de prueba a las terminales de tensión L1 y VN (Neutra) del sistema.
- Conecte una sonda de corriente a la terminal de entrada del analizador de potencia I1.
- Sujete la punta L1. Asegúrese de que la corriente circule desde el frente de la sonda de corriente hasta la parte trasera (ver las flechas incluidas en la sonda tipo gancho).
- Todos los parámetros del sistema se mostrarán en la pantalla LCD.



Para una descripción de cada parámetro, consulte la sección XIV NOMENCLATURA.

Calidad de potencia de un sistema monofásico de 3 hilos (1P3W)

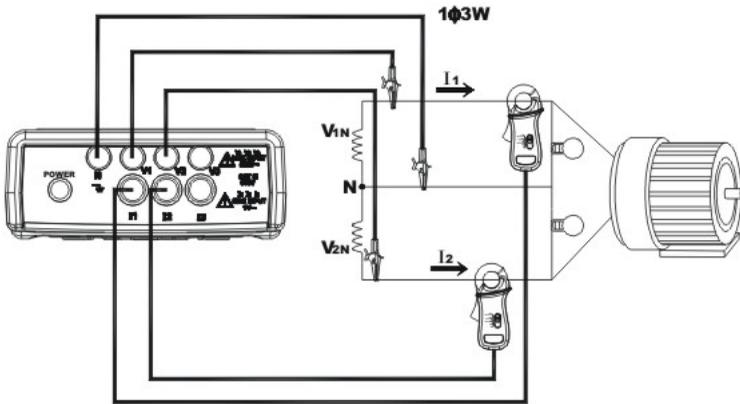


- Encienda el instrumento. Presione los botones **POWER** y **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema 1P3W. El tipo de sistema se visualizará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Conecte las puntas de prueba a las terminales de tensión L1, L2 y V_N (Neutra) del sistema.
- Conecte las dos sondas de corriente a las terminales de entrada del analizador de potencia I1 y I2.
- Sujete las puntas L1 y L2. Asegúrese de que la corriente circule desde el frente de la sonda de corriente hasta la parte trasera.
- Todos los parámetros del sistema se visualizarán en la pantalla LCD.

U1: 220.0 V	I1: 797.7mA	
U2: 220.0 V	I2: 800.7mA	
P1: 156.4 W	S1: 175.4 VA	Q1: -79.3 VAR
P2: 154.2 W	S2: 176.1 VA	Q2: -85.0 VAR
PΣ: 310.6 W	SΣ: 351.3 VA	QΣ: -164.3 VAR
PFΣ: 0.88 PF1: 0.89 PF2: 0.87		
PFH: 0.88 φ1: -27.1° φ2: -29.0°		
WH: 4.3 Wh	SH: 4.8 VAh	QH: 2.2 VARh
HZ: 50.0 Hz	MD: VA	MD: W -15
1Φ3W	SEC: 2 CT: 1 UT: 1	

Para una descripción de cada parámetro, consulte la sección XIV NOMENCLATURA.

Medición de un sistema con CT o VT (PT)

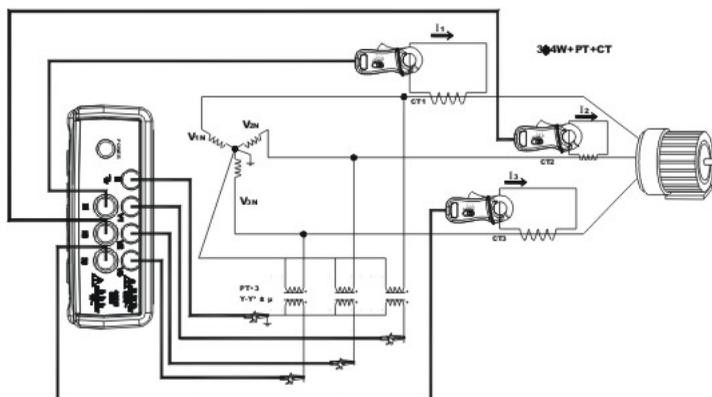

- Encienda el instrumento. Presione los botones POWER y **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema 3P4W. El tipo de sistema se visualizará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Conecte las cuatro puntas de prueba a las terminales de tensión secundarias L1, L2, L3 y VN (Neutra) del sistema.
- Sujete las bobinas secundarias de L1, L2 y L3. Asegúrese de que la corriente circule desde el frente de la sonda de corriente hasta la parte trasera (consulte la etiqueta de flechas en la sonda tipo gancho).

```

Down Load File: 11:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
VT: 1
CT 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF: 110.0 V
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 22 20
    
```

- Presione **SETUP** para ingresar al menú de configuración.
- Presione **SETUP** varias veces hasta que se ubique en el símbolo CT.
- Presione el botón ▲ o ▼ para aumentar o reducir la RELACIÓN especificada para el CT.

```

Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 U
SDUP: 5%


Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 22 9

```


- g. Presione el botón **SETUP** varias veces hasta que se ubique en el símbolo VT.
- h. Presione el botón **▲** o **▼** para aumentar o reducir la RELACIÓN especificada para el VT.
- i. Los 35 parámetros del sistema se visualizarán en la pantalla LCD.

Para una descripción de cada parámetro, consulte la sección XIV NOMENCLATURA.

Análisis armónico de tensión o corriente

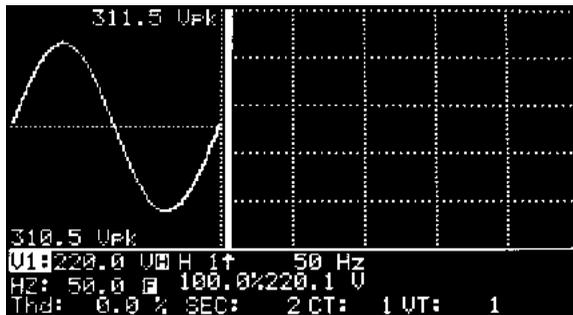

(Tensión normal sin distorsión y armónicos)

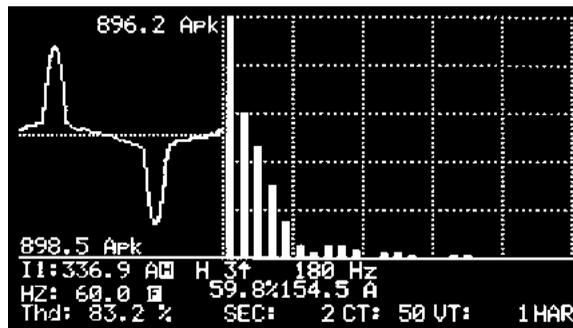


(Corriente distorsionada con armónicos)

- a. Configure el analizador para medir cualquier sistema de potencia (3P4W, 3P3W, 1P2W o 1P3W). Para visualizar el análisis armónico de tensión o corriente, presione el botón .
- b. Una vez presionado el botón , se visualizará la forma de onda en la parte izquierda de la pantalla LCD, y se mostrará el orden de armónicos del 1 al 50 en la parte derecha de la pantalla LCD.
- c. Los valores máximos positivos y negativos se visualizarán en la forma de onda (Vpk).
- d. El valor eficaz verdadero y la distorsión armónica total de tensión o corriente se visualizarán debajo de la forma de onda.
- e. El cursor (↑ flecha) indicará el orden de corriente de armónicos. La frecuencia (HZ) se visualizará enseguida del cursor. El porcentaje de armónicos (%) se visualizará debajo del cursor. La magnitud de los armónicos (V o A) o ángulo de fase se visualizará enseguida del %.
- f. Pulse el botón de V1 para cambiar a las diferentes entradas (V1, V2, I1, I2, I3, V3).
- g. Si la forma de onda es demasiado pequeño o recortados, pulse el botón RANGE para cambiar los intervalos.
- h. Para mover el cursor al siguiente armónico, utilice el botón ◀ o ▶.
- i. Para visualizar la siguiente página (orden 51 a 99) presione el botón ▶ para pasar del orden 50 presione el botón ◀ para pasar al orden 1.

NOTA: si la forma de onda se corta en el valor máximo o si es demasiado pequeña en la pantalla LCD, presione el botón RANGE para seleccionar un rango ALTO o BAJO y que se visualice mejor. El indicador de rango es el símbolo que aparece después de la unidad de valor RMS, L o H.

Visualización del ángulo de fase de armónicos

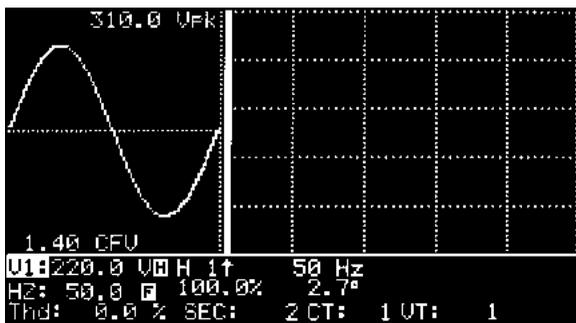

Al presionar el botón , se visualizará la magnitud de cada armónico. Para visualizar el ángulo de fase de cada armónico, presione el botón PHASE. El ángulo de fase se visualizará enseguida del ícono % display. V1 no se dispara exactamente a 0 grados; puede ser pocos grados después del '0'. Las señales restantes (V2, V3, I1, I2, I3) se muestrean cuando se dispara V1. En otras palabras, los ángulos de fase V2, V3, I1, I2 y I3 se muestrean con relación a V1. Por ejemplo, si V1, I1 tienen una diferencia de fase de 30 grados, se visualizan como V1 (2 grados), I1

(32 grados) en el análisis armónicos.

NOTA: si la forma de onda se corta en el valor máximo o si es demasiado pequeña en la pantalla LCD, presione el botón RANGE para seleccionar un rango ALTO o BAJO y que se visualice mejor. El indicador de rango es el símbolo que aparece después de la unidad de valor RMS, L o H.


Medición de consumo máximo

1. Ajuste el intervalo de tiempo para un consumo máximo (consulte la sección V)
2. El analizador integrará el KW y KVA en el intervalo especificado.
3. El consumo máximo (MD) se actualiza si el nuevo consumo es mayor que el valor anterior.


En el siguiente ejemplo, el consumo máximo es de 527.4VA y 527.4W. El intervalo de tiempo para el consumo máximo es 2 minutos.

U1R 381.8 U	U1I 220.0 U	I1R 798.5mA
U2R 380.8 U	U2I 220.0 U	I2R 800.7mA
U3R 379.7 U	U3I 219.6 U	I3R 801.7mA
P1R 175.4 W	S1R 175.6 VA	Q1R 8.3 VAR
P2R 176.1 W	S2R 176.1 VA	Q2R 0.0 VAR
P3R 176.0 W	S3R 176.0 VA	Q3R 0.0 VAR
PΣR 527.5 W	SΣR 527.5 VA	QΣR 8.3 VAR
PF0: 1.00 PF1: 0.99 PF2: 1.00 PF3: 1.00		
PFH: 0.98 φ1: 2.9° φ2: 1.0° φ3: 0.8°		
WH: 60.7 WH	SH: 61.9 UAH	QH: 3.9 VARH
HC: 50.0	MD: 527.4 VA	MD: 527.4 W - 2
34W	SEC: 2 CT: 1	UT: 1

Forma de onda de tensión y corriente

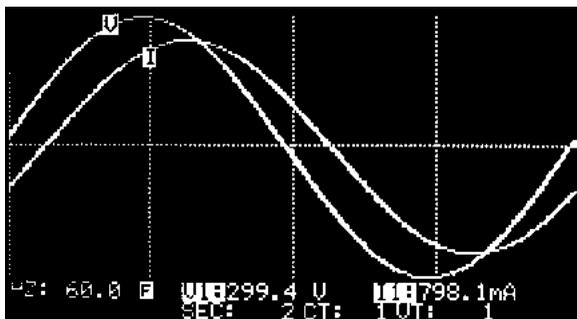

Presione este botón para visualizar simultáneamente las formas de onda de tensión y corriente.




Presione este botón para seleccionar las diferentes entradas (V1, I1), (V2, I2), o (V3, I3).


NOTA: el punto de disparo es el punto de cruce de cero de V1 para V2, V3, I2 y I3. El punto de disparo para el punto I1 es su propio punto de cruce cero en caso que V1 no esté presente.

NOTA: en el modo de visualización de forma de onda, se visualiza un período/ciclo de 1024 puntos de datos.

Forma de onda para tensión solamente

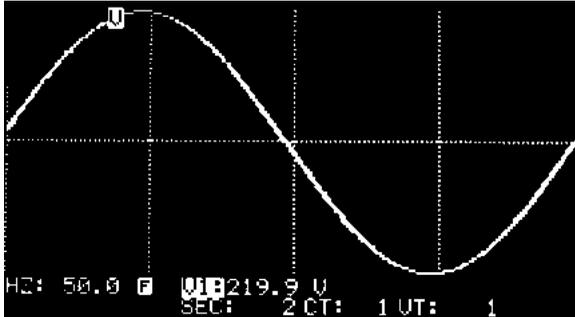

Presione este botón para visualizar solamente la forma de onda de tensión. El valor eficaz verdadero de tensión se visualizará en la parte inferior de la pantalla LCD.




Presione este botón para seleccionar V1, V2 o V3.

NOTA: el punto de disparo es el punto de cruce cero de V1 para V2 y V3.

NOTA: en el modo de forma de onda, se visualiza un período/ciclo de 1024 puntos de datos.

Gráfico del diagrama de fase

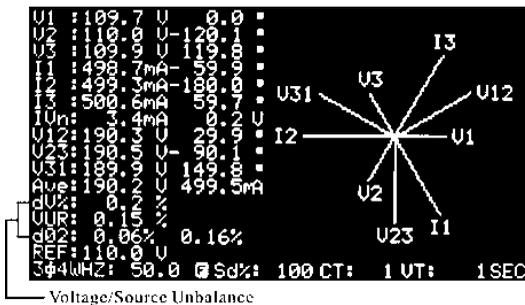



Presione este botón para visualizar el diagrama de fase.

Las señales de tensión y corriente se visualizan en formato de fase (magnitud, ángulo).

V1 es la referencia. El ángulo V1 siempre es de 0 grados.

Los ángulos de fase de V2, V3, I1, I2 y I3 se visualizan con respecto a V1.

V1, V2, V3, I1, I2, I3, V12, V23 y V31 se visualizan en forma de vector en una gráfica.

V1, V2, V3: tensiones de fase en formato de fase con respecto a V1.

I1, I2, I3: corrientes de línea en formato de fase con respecto a V1.

IVn: tensión y corriente calculada de la fase neutra con respecto a la tierra.

V12, V23, V31: tensión de línea en formato de fase con respecto a V1.

Ave: promedio de tensión de línea V12, V23 y V31 y corriente de línea I1, I2 y I3.

dV%: valor % máximo histórico de $(\text{Máx}(V1, V2, V3) - \text{Mín}(V1, V2, V3)) / \text{Mín}(V1, V2, V3) * 100\%$.

VUR: relación de desequilibrio de tensión.

d02: El primer número representa la Relación Desequilibrada de Secuencia Cero en % (d0) de tensión; el segundo número representa la Relación Desequilibrada de Secuencia Negativa en % (d2) de tensión. Cuando se visualiza el VUR antes de d02, d02 representa las Relaciones Desequilibradas de Secuencia Cero y Negativa para tensión.


REF: tensión nominal para referencia de detección transitoria.

Sd%: umbral en % para detección transitoria con respecto a la tensión nominal (REF).

NOTA: sólo se establece la fase cuando la lectura excede 200 conteos. Si V es cero, la fase de la corriente no se establecerá.



Presione este botón para cambiar la pantalla de VUR a IUR

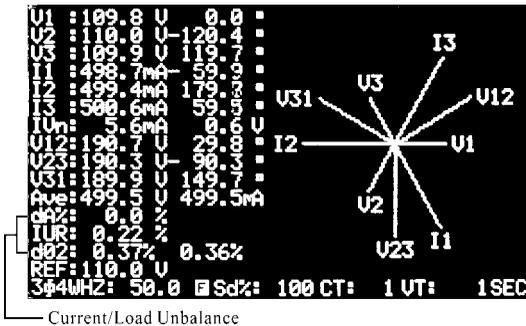

dA%: valor % máximo histórico de $(\text{Máx}(I1, I2, I3) - \text{Mín}(I1, I2, I3)) / \text{Mín}(I1, I2, I3) * 100\%$.

IUR: Relación de desequilibrio de corriente.


d02: El primer número representa la Relación Desequilibrada de Secuencia Cero en % (d0) de corriente; el segundo número representa la Relación Desequilibrada de Secuencia Negativa en % (d2) de corriente. Cuando se visualiza el IUR antes de d02, d02 representa las Relaciones Desequilibradas de Secuencia Cero (d0) y Negativa (d2) para la corriente.

REF: tensión nominal para referencia de detección transitoria.

Sd%: umbral en % para detección transitoria con respecto a la tensión nominal (REF).

NOTA: si la tensión de L1, L2 y L3 no está conectada en la secuencia correcta, el analizador mostrará L1-3-2 en la esquina superior derecha y sonará para advertir sobre una secuencia de fase incorrecta.


Secuencia de fase de un sistema trifásico.

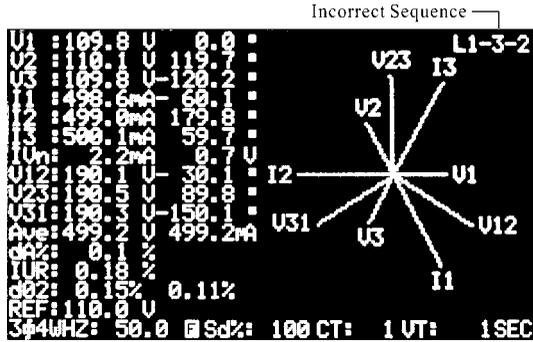

Presione este botón para visualizar el diagrama de fase.

En este modo, el analizador también detecta la secuencia de fase. Si la tensión de L1, L2 y L3 no está conectada en la secuencia correcta, el analizador mostrará L1-3-2 en la esquina superior derecha y sonará para advertir sobre una secuencia de fase incorrecta.

Sistema de fuente de potencia trifásico equilibrado y desequilibrado (3P3W, 3P4W)

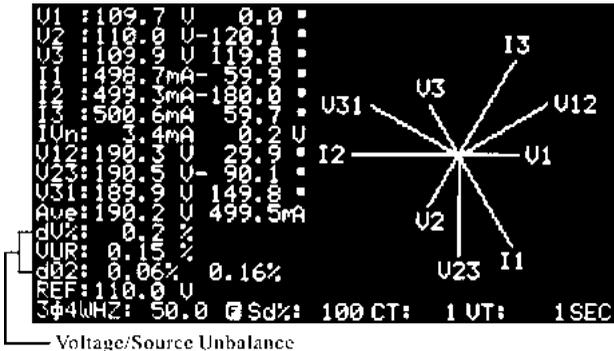

Para verificar si un sistema está equilibrado, presione este botón para visualizar el diagrama de fase junto con el VUR.

Sistema equilibrado

Si un sistema de fuente de potencia trifásico está equilibrado, los parámetros deberán ser de la siguiente forma:

$$V1 = V2 = V3$$

$$V12 = V23 = V31$$

El ángulo de fase de V2 = -120; el ángulo de fase de V3 = 120

Vn (potencia de fase neutra con respecto a la tierra) = 0V

VUR = 0%


d0% = 0%

d2% = 0%

Sistemas desequilibrados

Si los valores difieren de los números anteriores, se debe a un sistema de fuente de potencia desequilibrado. La magnitud de las diferencias se puede emplear como una indicación de un sistema de fuente de potencia desequilibrado. Entre mayor sea la diferencia, mayor será el desequilibrio del sistema.

Sistema de carga trifásico equilibrado y desequilibrado (3P3W o 3P4W)

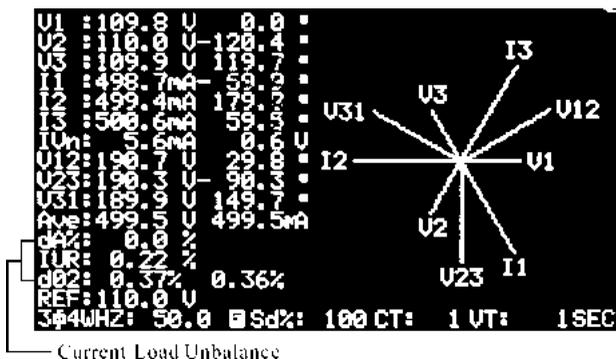

Para verificar si la corriente de un sistema está equilibrada, presione este botón dos veces para visualizar el diagrama de fase junto con el IUR.

Sistema equilibrado

Si un sistema de carga trifásico está equilibrado, los parámetros deberán ser de la siguiente forma:

$I1 = I2 = I3$

El ángulo de fase de I2 y I1 ($I2 \pm I1$) = ± 120

Los ángulos de fase de I3 y I2 ($I3 \pm I2$) = ± 120

En (corriente de fase neutra) = 0A

IUR = 0%

d0% = 0%

d2% = 0%

Sistemas desequilibrados

Si los valores difieren de los números anteriores, se debe a un sistema de carga desequilibrado. La magnitud de las diferencias se puede emplear como una indicación de un sistema de fuente de potencia desequilibrado. Entre mayor sea la diferencia, mayor será el desequilibrio del sistema.

Captura transitoria (encapsulamiento, ondulaciones, interrupción)

1. Pulse el botón **SETUP** (Configuración) para entrar en el modo de configuración.
2. Presione el botón **SETUP** de configuración hasta que Hz es resaltar. El Hz a la frecuencia de la línea y no en AUTOMÁTICO.
3. Presione el botón **SETUP** de configuración hasta que quede resaltado TRANS REF.

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 U
SDVP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 23 10
```

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 U
SDVP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 23 5
```

4. Presione el botón **▲** o **▼** para incrementar o reducir la tensión nominal de una referencia. Esta debe ser la fase a fase o de fase a neutro tensión, en función del tipo de circuito que se está probando.
5. Presione el botón **SETUP** de configuración hasta que se resalte SDVP.
6. Presione el botón **▲** o **▼** para incrementar o reducir el umbral en % (SDVP). Una configuración típica de SDVP es del 5%.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir del modo de configuración
8. Pulse una vez el botón PHASE.
9. Pulse el botón **TRANSIENT** para iniciar el "captura transitorio".
10. Si el analizador captura los eventos transitorios (DIP, hinchazón, o corte), la luz de fondo se enciende.
11. Pulse el botón **TRANSIENT** para revisar el grabado eventos transitorios.
12. Presione el botón una vez más **TRANSIENT** para reanudar capturar eventos transitorios.
13. A la salida TRANSITORIA modo de captura, pulse el botón **EXIT**.

Definición de ENCAPSULAMIENTO, INMERSIÓN e INTERRUPCIÓN:

ONDULACIÓN: $V_{RMS} > [V_{REF} + (V_{REF} * SD\%)]$

Código de ONDULACIÓN: 1

Se considera ONDULACIÓN si el valor eficaz verdadero de cada fase (V1, V2 o V3) se eleva por encima del valor nominal más el umbral (REF + SD%). El código de ONDULACIÓN es 1.

ENCAPSULAMIENTO: $V_{RMS} < [V_{REF} - (V_{REF} * SD\%)]$

Código de ENCAPSULAMIENTO: 2

Se considera ENCAPSULAMIENTO si el valor eficaz verdadero de cada fase (V1, V2, or V3) cae por debajo del valor nominal más el umbral. El código de ENCAPSULAMIENTO es 2.


INTERRUPCIÓN: $V_{RMS} < 30 \text{ to } 40V$

Código de INTERRUPCIÓN: 4

Se considera INTERRUPCIÓN si el valor eficaz verdadero de cada fase es menor de 30 a 40V. El código de INTERRUPCIÓN es 4.

Tabla de códigos Transitorios:

CÓDIGO	ONDULACIÓN	ENCAPSULAMIENTO	INTERRUPCIÓN	COMENTARIO
	1	2	4	Los códigos se pueden agregar juntos

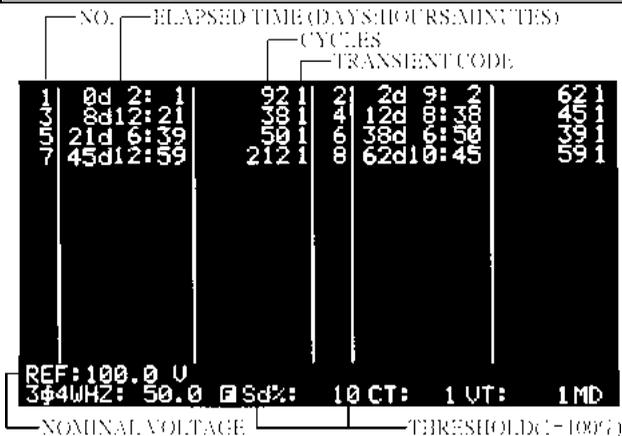

FORMATO DE PANTALLA:

Primera columna: número secuencial de eventos.

Segunda columna: tiempo transcurrido (el formato del tiempo transcurrido es DÍAS, HORAS, MINUTOS) 99 días 24 horas 60 minutos máx.

Tercera columna: Número de ciclos que el evento fue grabado.

Cuarta columna: código de eventos transitorios. Puede haber más de una condición transitoria que ocurra en un evento.

NOTA: en el modo TRANSIENT CAPTURE, el analizador toma 128 muestras de cada ciclo por cada fase de forma continua.

NOTA: cuando el usuario presiona el botón TRANSIENT para revisar los eventos registrados, la operación de captura se pausa hasta que se presione el botón TRANSIENT de nuevo. El reloj también se detiene al presionar TRANSIENT. Por lo tanto, la etiqueta de hora no es correcta cuando el usuario presiona el botón TRANSIENT para reanudar la operación.

NOTA: el analizador puede registrar hasta 28 eventos. Cuando el analizador ha registrado 28 eventos, se detiene la operación de captura, se enciende la luz posterior, y se visualizan los 28 eventos transitorios.

NOTA: los códigos se pueden sumar para indicar dos o tres condiciones. Por ejemplo, si el código es 6, implica que se han agregado el ENCAPSULAMIENTO e INTERRUPTIÓN (2+4).

NOTA: la duración más extensa de una captura es de 99 días. Utilice el adaptador de energía CD externo de para una operación prolongada de captura.

Descarga de datos transitorios

Cuando se presiona el botón **TRANSIENT** para visualizar los EVENTOS CAPTURADOS, los datos también se envían simultáneamente a través de la interfase RS-232.

La salida de datos se da en el mismo formato que en la pantalla LCD (ASCII)

CÓDIGO DE REF. DE CT AÑO MES DÍA HORA MINUTO SEGUNDO

01 CÓDIGO DE CICLOS DE TIEMPO_TRANSCURRIDO

02 CÓDIGO DE CICLOS DE TIEMPO_TRANSCURRIDO

03 CÓDIGO DE CICLOS DE TIEMPO_TRANSCURRIDO

04 CÓDIGO DE CICLOS DE TIEMPO_TRANSCURRIDO

Consulte la Ayuda del software PQ3350 manual sobre cómo descargar los datos transitorios del medidor.

Lectura de los datos de potencia (3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W)

1. Ajuste el tiempo de muestreo del registrador (relación)
2. Presione el botón **POWER** para ingresar al modo de medición de potencia.
3. Presione el botón **1Φ3Φ** para seleccionar el sistema apropiado (3P4W, 3P3W, 1P3W o 1P2W).
4. Presione el botón **REC** para iniciar la lectura. Se visualizará un símbolo **REC**.
5. Presione nuevamente el botón **REC** para detener la lectura.

NOTA: para descargar datos, envíe un comando CTRL+D al analizador a través de la interfase RS-232C.
ADVERTENCIA: el tiempo de muestreo puede ser mayor al valor establecido si no hay entrada en V1.

Descarga de datos de potencia

```
Down Load File: P 3: 6
REC DATE: 5- 7-22 11:53: 1
HZ: 50
VT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 1000
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 4 25
```

Labels in the image:
- Power Data (points to 'P 3: 6')
- File Number (points to '3')
- Total File Number (points to '6')

1. Presione el botón **SETUP**.
2. Se visualizará "Descargar archivo".
3. Presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el número de archivo.
4. Si los datos almacenados en un archivo seleccionado representan datos de potencia, se visualizará un símbolo "P" antes del nombre del archivo.
5. Presione el botón EXIT.
6. Cuando se recibe un comando CTRL D a través del puerto RS-232C, se descargan los datos de potencia almacenado.


NOTA: en el modo setup, la unidad no aceptará comandos a través del puerto RS-232C. Para descargar los datos, presione el botón EXIT para regresar al modo de medición normal.

Lectura de datos armónicos

1. Ajuste el tiempo de muestreo (tasa) para la lectura.
2. Presione el botón  para ingresar al modo de medición armónico.
3. Presione el botón  para seleccionar la entrada deseada (V1, I1, V2, I2, V3 o I3).
4. Presione el botón  para iniciar la lectura. Se visualizará un símbolo **REC** al fondo de la pantalla LCD.
5. Presione nuevamente el botón  para detener la lectura.

ADVERTENCIA: si no hay entrada en V1, la relación de muestreo puede ser mayor al valor programado.

Descarga de datos armónicos

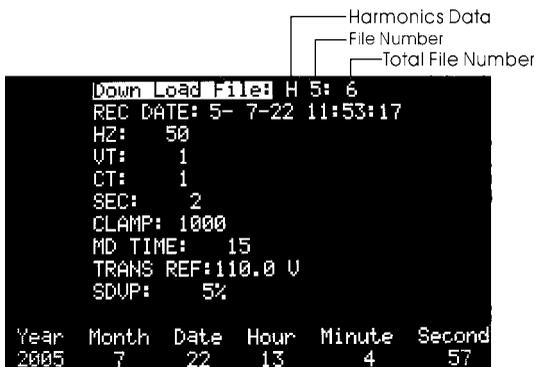

1. Presione el botón .
2. Se visualizará "Descargar archivo".
3. Presione el botón  o  para seleccionar el número de archivo.
4. Si los datos almacenados en un archivo seleccionado representan datos armónicos, se visualizará "H" antes del nombre del archivo.
5. Presione el botón EXIT.
6. Cuando la unidad recibe un comando CTRL D a través del puerto RS-232C, se descargarán los datos armónicos previamente almacenados.

NOTA: en el modo setup, la unidad no aceptará comandos a través del puerto RS-232C. Para descargar los datos, presione el botón EXIT para regresar al modo de medición normal.


Borrar memoria

Apague la unidad y, a continuación, mantenga presionado el botón REC y, a continuación, pulse el botón de Encendido para encender el medidor. Suelte el botón de encendido y, a continuación, suelte el botón REC.

COPIA IMPRESA DE PANTALLA

U12:	0.0 U	U1:	0.0 U	I1:	0.0 A
U23:	0.0 U	U2:	0.0 U	I2:	0.0 A
U31:	0.0 U	U3:	0.0 U	I3:	0.0 A
P1:	0.0KW	S1:	0.0KVA	Q1:	0.0KVAR
P2:	0.0KW	S2:	0.0KVA	Q2:	0.0KVAR
P3:	0.0KW	S3:	0.0KVA	Q3:	0.0KVAR
PΣ:	0.0KW	SΣ:	0.0KVA	QΣ:	0.0KVAR
PFΣ:	0.00	PF1:	0.00	PF2:	0.00
PF3:	0.00	φ1:	0.0°	φ2:	0.0°
φ3:	0.0°	WH:	0.0KWH	SH:	0.0KVAH
		QH:	0.0KVAH	MD:	W -15
		SEC:	2 CT:	1 UT:	1 REC 6

File Number

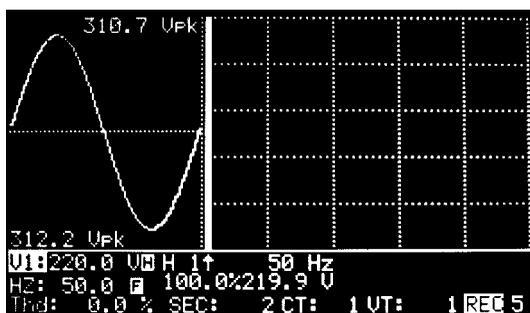

File Number

1. Presione el botón **HOLD**.
2. Presione el botón **REC**. Se tarda unos segundos en la pantalla impresa, y almacenar la pantalla en la memoria.
3. La pantalla LCD visualizará **REC** durante la operación. El número que aparece después de REC representa el número de archivo.
4. Los usuarios pueden almacenar hasta 85 pantallas (si no se almacenan datos de potencia o armónicos).

Leer los datos guardados



1. Presione el botón **SETUP**. Se visualiza 'DESCARGAR ARCHIVO' en la pantalla. Si el dato en el archivo seleccionado es una copia impresa de la pantalla, se visualizará su símbolo H.
2. Presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar la pantalla grabada.
3. Presione el botón HOLD/READ para restaurar la pantalla guardada.

NOTA: Si el dato guardado en un archivo específico es una COPIA IMPRESA de una pantalla, se visualizará un símbolo H.

AJUSTE DE LA RELACIÓN DE LOS CT Y VT (PT)

Nota: Normalmente, el CT Y AJUSTES VT permanecerá establecido a 1.

Si el usuario se ha conectado un CT (actual) o VT (tensión) transformador en la alta tensión o intensidad de línea y desea medir la tensión o la corriente ni con relación a la línea principal, el PQ3350 permite al usuario configurar una tomografía computarizada o VT relación transformador

```
Down Load File: 0 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
VT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%

Year Month Date Hour Minute Second
2005 7 22 13 22 20
```

Pulse el botón **SETUP** (Configuración) para entrar en el modo de configuración.

Presione el botón **SETUP** varias veces hasta que aparezca CT o VT.


Presione el botón **▲** o **▼** para incrementar o reducir un valor. Si mantiene presionado el botón **▲** o **▼** se acelerará el proceso para incrementar o reducir valores.

El rango de relación del CT es de 1 a 600. El rango de relación del VT es de 1 a 3000. Una vez ajustado el CT o VT (PT), las lecturas de tensión y de corriente serán las siguientes:

CORRIENTE (visualizada) = CORRIENTE (medida) x Relación de CT.

TENSIÓN (visualizada) = TENSIÓN (medida) x Relación de VT.

Para salir del modo de configuración, pulse el botón EXIT.

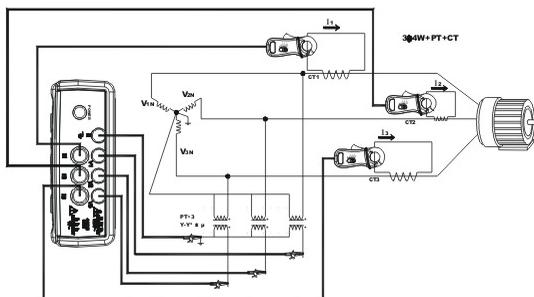

Demanda máxima (MD)

```
Down Load File: 0 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
VT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF: 110.0 V
SDUP: 5%

Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    22     55
```

Pulse el botón **SETUP** (Configuración) para entrar en el modo de configuración

Presione el botón **SETUP** hasta que se visualice MD TIME.

Presione el botón ▲ o ▼ para incrementar o reducir un valor.

Si mantiene presionado el botón ▲ o ▼ se acelerará el proceso para incrementar o reducir valores. Presione el botón EXIT para salir.

El rango de intervalo de tiempo de MD (consumo máximo) es de 1 a 60 minutos. Una vez ajustado el intervalo de tiempo, la unidad calculará el consumo máximo y el consumo promedio en watts (W) o VA. Para cambiar entre W y VA, presione el botón **POWER**.

Tiempo de muestreo (Registro de datos)

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%

Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    22     25
```

Pulse el botón **SETUP** (Configuración) para entrar en el modo de configuración

Presione el botón **SETUP** varias veces hasta que se visualice SEC.

Presione el botón ▲ o ▼ para incrementar o reducir dos valores.

Si mantiene presionado el botón ▲ o ▼ se acelerará el proceso para incrementar o reducir valores.

Presione el botón **EXIT** para salir.

Ejemplos:

supervisión de potencia trifásica (17474 ubicaciones de memoria)

frecuencia	de muestreo	La frecuencia duración
2 segundos	30 /min, 1800/Hora,	9,7 horas
5 segundos	12/min, 720/hora	24,2 horas
10 segundos	6/min, 360/hora	48,5 horas

Fecha y hora

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%
Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    23     20
```

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%
Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    23     33
```

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%
Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    23     40
```

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%
Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    23     52
```

```
Down Load File: 1:19
REC DATE: 5- 7-22 10:14:50
HZ: 50
UT: 1
CT: 1
SEC: 2
CLAMP: 100
MD TIME: 15
TRANS REF:110.0 V
SDUP: 5%
Year  Month  Date  Hour  Minute  Second
2005   7     22   13    24     0
```

1. Pulse el botón **SETUP** (Configuración) para entrar en el modo de configuración
2. Presione el botón SETUP para seleccionar (año, mes, fecha, hora y minuto).
3. Presione el botón ▲ o ▼ para incrementar o reducir el número.

NOTA: el campo de 'segundos' no se puede ajustar.

ESPECIFICACIONES (23°C± 5°C)

Vatios CA (50 ó 60 Hz, FP 0.5 a 1, TC = 1, Voltaje > CA 20V, Corriente > CA 40mA para escala de 1A, Corriente > CA 0.4A para escala de 10A, Corriente > CA 4A para escala de 100A y forma de onda continua)

Modelo PQ3350+ PQ3110 (100A)

Escala (0 a 100A)	Resolución	Precisión de las lecturas ¹
5.0 – 999.9 W	0.1 W	±1% ± 0.8W
1.000 – 9.999 KW	0.001 KW	±1% ± 8W
10.00 – 99.99KW	0.01 KW	±1% ± 80W
100.0 – 999.9KW	0.1 KW	±1% ± 0.8KW
1000 – 9999 KW	1 KW	±1% ± 8KW

(50 ó 60 Hz, FP 0.5 a 1, TC = 1, Voltaje > CA 20V, Corriente > CA 4A para escala de 100A, Corriente > CA 40A para 1000A y forma de onda continua)

Modelo PQ3350+ PQ3120 (1000A)

Escala (0 a 1000A)	Resolución	Precisión de las lecturas ²
5.0 – 999.9 W	0.1 W	±1% ± 0.8W
1.000 – 9.999 KW	0.001 KW	±1% ± 8W
10.00 – 99.99KW	0.01 KW	±1% ± 80W
100.0 – 999.9KW	0.1 KW	±1% ± 0.8KW
1000 – 9999 KW	1 KW	±1% ± 8KW
0.000 – 9.999MW	0.001MW	±1% ± 80KW

(50 ó 60 Hz, FP 0.5 a 1, TC = 1, Voltaje > CA 5V, Corriente > CA 5A para la escala A y forma de onda continua. El conductor está colocado en el centro del lazo flexible. La sensibilidad de posición es 2% de la escala. El efecto de campo externo de < 40A/m a 200 mm del acoplamiento es 1% de la escala. El coeficiente de temperatura es 0.02% de la lectura / °C)

Modelo PQ3350+ PQ3220/PQ3210 (3000A/1200A)

Escala (0 a 3000/1200A)	Resolución	Precisión de las lecturas ³	
		> 20 V y > 30A	< 20V ó < 30A
10.0 – 999.9 W	0.1 W	±1% de escala	±2% de escala
1.000 – 9.999 KW	0.001 Kw.	±1% de escala	±2% de escala
10.00 – 99.99 KW	0.01 KW	±1% de escala	±2% de escala
100.0 – 999.9 KW	0.1 KW	±1% de escala	±2% de escala
1000 – 9999 KW	1 KW	±1% de escala	±2% de escala

^{1,2,3} para TC ≠1, la precisión en porcentaje es la misma (±1%). Pero los dígitos adicionales se deben multiplicar por la relación TC.

Por ejemplo, ±0.8W* relación TC

Escala de TC (Transformador de corriente) Relación: 1 a 600

Tensión aparente CA (VA, 0.000VA hasta 9999 KVA):

$$VA = V \text{ r.m.s.} \times A \text{ r.m.s.}$$

Potencia reactiva CA (VAR, de 0.000 VAR a 9999 KVAR):

$$VAR = \sqrt{(VA^2 - W^2)}$$

Energía activa CA (MWh, WH, ó kWh, de 0 mWH a 999,999 KWH)

$$WH = W * \text{Tiempo (en horas)}$$

Corriente CA

(50 ó 60 Hz, escala automática, RMS real, factor de cresta < 4, TC=1)

Modelo PQ3350+PQ3110(protección de sobrecarga CA 200A)

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas ⁴
0.04– 1A	0.1mA/1mA	±0.5% ± 0.05A
0.4– 10 A	0.001A/0.01A	±0.5% ± 0.05A
4– 100A	0.01 A/0.1A	±1.0% ± 0.5A

Modelo PQ3350+PQ3120(protección de sobre carga CA 2000A)

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas ⁵
10.00A	0.001A/0.01A	–
4A - 100.0A	0.01A/0.1A	±0.5% ± 0.5A
40A –1000.0 A	0.1A/1 A	±0.5% ± 5A

Modelo PQ3350+PQ3220(protección de sobre carga CA 3000A)

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas ⁶
0– 300.0A	0.1A	±1% de escala
300.0– 3000A	0.1A / 1A	±1% de escala

Modelo PQ3350+PQ3210(protección de sobre carga CA 1200A)

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas ⁶
0– 120.0A	0.1A	±1% de escala
120.0– 1200A	0.1A / 1A	±1% de escala

^{4, 5, 6}para TC ≠1, la precisión en porcentaje es la misma (±0.5%). Pero los dígitos adicionales se deben multiplicar por la relación TC.

Por ejemplo, ±0.5A se convierte en ±0.5A* relación TC

Voltaje CA

(50 ó 60 Hz, escala automática, RMS real, factor de cresta < 4, impedancia de entrada 10MΩ, VT (TP) = 1, protección de sobre carga 800)

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas ⁷
20.0 V – 500.0 V (fase a neutro)	0.1V	±0.5% ±5 dígitos
20.0 V – 600.0 V (fase a fase)		±0.5% ±5 dígitos

⁷para VT (TP) ≠1, la precisión en porcentaje es la misma (±0.5%). Pero los dígitos adicionales se deben multiplicar por la relación TC.

Por ejemplo, ±5 dígitos se convierte en ±5 dígitos * relación VT (TP)

Armónicas de voltaje CA en porcentaje

(Orden de 1 a 99ª, voltaje mínimo en 50 ó 60 > CA 80V. Si el voltaje es 0 a 50 ó 60 Hz, todo el porcentaje (%) indicado es 0.)

Escala	Resolución	Precisión
1 – 20ª	.1%	±2%
21– 49		±4% de lectura ±2.0%
50 – 99		±6% de lectura ±2.0%

Armónicas de Voltaje CA en magnitud

(orden de 1 a 99, voltaje mínimo en 50 ó 60 Hz> CA 80V, VT=1)

Escala	Resolución	Precisión
1 – 20 ^{va}	0.1V	±2% + 0.5V
21– 49		±4% de la lectura ±0.5V
50 – 99		±6% de la lectura ±0.5V

Armónicas de Corriente CA en porcentaje

(1 a 99ª orden. Corriente mínima a 50 ó 60 Hz es: modelo PQ3350+PQ3110> 10% de la escala; modelo PQ3350+PQ3120> 20A; modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210> 30A. Si la corriente es 0 a 50 ó 60 Hz, todo el porcentaje (%) indicado es 0)

Modelo PQ3350+PQ3110

Escala	Resolución	Precisión
1 – 10	.1%	±0.2% de la lectura% ±1%
11– 20		±2% de la lectura% ±1%
21 – 50(escala A)		±5% de la lectura% ±1%
21 – 50(escala mA)		±10% de la lectura% ±1%
51 – 99		±35% de la lectura% ±1%

Modelo PQ3350+PQ3120

Escala	Resolución	Precisión
1 – 20	.1 %	±2%
21– 49		±4% de lectura ±2.0%
50– 99		±6% de lectura ±2.0%

Modelo PQ3350+ PQ3220/PQ3210

Escala	Resolución	Precisión
1 – 20 ^{va}	.1%	±2%
21 – 50	.1%	±6%
51 – 99 ^a	.1%	±10%

Armónicas de Corriente CA en Magnitud

(orden de 1 a 99^a. Corriente mínima a 50 ó 60 Hz: Modelo PQ3350+PQ3110>10% de la escala; modelo PQ3350+PQ3120> 20A. TC=1)

Modelo PQ3350+PQ3110

Escala	Resolución	Precisión
1 – 10 ^a	0.1mA / 0.1A	±0.2% de lectura ±7 dígitos
11 – 20 ^a		±2% de lectura ±7 dígitos
21 – 50 ^a (escala A)		±5% de lectura ±7 dígitos
21 – 50 ^a (escala mA)		±10% de lectura ±7 dígitos
51 – 99 ^a		±35% de lectura ± 7 dígitos

Modelo PQ3350+PQ3120

Escala	Resolución	Precisión
1 – 20 ^{va}	0.1A	±2% de lectura ±0.4A
21– 49 ^a		±4% de lectura ±0.4A
50 – 99 ^a		±6% de lectura ±0.4A

(1 a 99^a orden, corriente mínima a 50 ó 60 Hz, RMS real < 300A)

Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210

Escala (0 – 300A)	Resolución	Precisión
1 – 20 ^a	.1%	±2% de lectura ± 4A
21 ^a – 50 ^a	.1%	±4% de lectura ±4 A
51 ^a – 99 ^a	.1%	±6% de lectura ±4 A

(1 a 99^a orden, corriente mínima a 50 ó 60 Hz, 3000A > RMS real > 300A)

Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210

Escala (300 – 3000A)	Resolución	Precisión
1 – 20 ^{va}	.1%	±2% de lectura ±40 A
21 ^a – 50 ^a	.1%	±4% de lectura ±40 A
51 ^a – 99 ^a	.1%	±6% de lectura ±40 A

Factor de potencia (FP)

Modelo PQ3350+PQ3110 ó PQ3350+PQ3120

Escala	Resolución	Precisión
0.00 – 1.00	0.01	± 0.04

Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210

Escala	Resolución	Precisión	
		> 20 V y > 30A	< 20V ó < 30A
0.000 – 1.000	0.001	± 0.04	±0.1

Ángulo de fase (Φ)

Modelo PQ3350+PQ3110 ó PQ3350+PQ3120

Escala	Resolución	Precisión
-180 a 180°	0.1°	± 1°

Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210(Φ , V > 20V, A > 30A)

Escala	Resolución	Precisión
-180 a 180°	0.1°	± 2°
0 a 360°	0.1°	± 2°

Valor pico de VCA (valor pico > 20V) o **ACA** (valor pico: modelo PQ3350+PQ3110> 10% de la escala; modelo PQ3350+PQ3120> 20A; modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210>30A), **VT=1**

Escala	Tiempo de muestreo	Precisión de la lectura
50 Hz	19 μ s	± 5% + 30 dígitos
60 Hz	16 μ s	± 5% + 30 dígitos

Factor de cresta (F.C.) de VCA (valor pico>20V) o **ACA** (valor pico: modelo PQ3350+PQ3110>10% de la escala; modelo PQ3350+PQ3120> 20A; Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210>30A), **VT=1**

Escala	Resolución	Precisión de las lecturas
1.00 – 99.99	0.01	± 5% + 30 dígitos

Frecuencia en modo AUTO

Modelo PQ3350+PQ3110 ó PQ3350+PQ3120

Escala	Resolución	Precisión de la lectura
45 – 65 Hz	0.1 Hz	0.1 Hz

Frecuencia de VCA (valor RMS > 10V) o ACA (valor RMS > 30A)**Modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210**

Escala	Resolución	Precisión
45 – 65 Hz	0.1 Hz	± 0.2Hz

Distorsión armónica total (DAT-F con respecto a la frecuencia fundamental, valor mínimo a 50 ó 60 Hz es voltaje > CA 80V y corriente es: modelo PQ3350+PQ3110> 10% de la lectura; modelo PQ3350+PQ3120> 20 A; modelo PQ3350+PQ3220/PQ3210> 30A. Los cálculos se hacen sobre 1 a 50ª Armónicas. Si el voltaje o corriente es 0 a 50 ó 60 Hz, todo el porcentaje (%) indicado es 0).

Modelo PQ3350+ PQ3110

Escala	Resolución	Precisión
0.0 – 20.0 %	0.1%	± 1%
20.0 – 100%		±3% de lectura ± 5%
100 – 999.9%		±10% de lectura ± 10%

Modelo PQ3350+ PQ3120

Escala	Resolución	Precisión
0.0 – 20%	0.1%	± 2%
20 – 100%		± 6% de lectura ± 1%
100 – 999.9 %		± 10% de lectura ± 1%

Modelo PQ3350+ PQ3220/PQ3210

Escala	Resolución	Precisión
0.0 – 20%	.1%	± 2%
20 – 100%	0.1%	± 6% de lectura ± 5%
100 – 999.9 %	.1%	± 10% de lectura ± 10%

ESPECIFICACIONES GENERALES

Analizador PQ3350

Uso en interiores

Tipo de batería: 1.5V SUM-3 x 8

Entrada externa CD: **Use sólo el adaptador de la fuente de tensión modelo**

PHAPSA

Pantalla: LCD matriz de puntos (240x128) con retroiluminación

Tasa de actualización LCD: 1 vez / segundo

Consumo de energía: 140mA (aprox.)

No. de muestras: 1024 muestras / periodo

Registro de archivos: 85

Capacidad de memoria: 17474 registros (3P4W, 3P3W)

26210 registros (1P3W)

52420 registros (1P2W)

4096 registros (50 armónicas / registro)

Tiempo de muestreo: 2 a 6000 segundos para registro de datos

Indicador de batería baja:



Indicación de sobre carga: OL

Temperatura de operación: -10°C a 50°C

Humedad de operación: menos de 85% relativa

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C

Humedad de almacenamiento: menor a 75% relativa

Dimensiones: 257(L)x 155(W) x 57(H) mm

10.1"(L) x 6.1"(W) x 2.3"(H)

Peso: 1160g (Baterías incluidas)

Detector de corriente Modelo PQ3110 100A

Tamaño del conductor:	1.2" (30mm) aprox.
Selección de rango:	Manual (1A, 10A, 100A)
Rango de frecuencia	45 a 65 Hz
Dimensiones:	210mm (largo) x 62mm (ancho) x 36mm (alto) 8.3" (largo) x 2.5" (ancho) x 1.4" (alto)
Peso:	7 oz. (200g)
Temperatura de operación:	de 14 a 122°F (de -10°C a 50°C)
Humedad de operación:	< 85% humedad relativa
Altitud:	< 2000 metros
Temperatura de almacenamiento:	de -4 a 140°F (de -20°C a 60°C)
Humedad de almacenamiento:	< 75% relativa

Detector de corriente Modelo PQ3120 1000A

Tamaño del conductor:	2.2" (55mm), 2.5" x 1.0" (64 x 24mm) barra
Selección de rango:	Manual (10A, 100A, 1000A)
Rango de frecuencia	45 a 65 Hz
Dimensiones:	244mm (largo) x 97mm (ancho) x 46mm (alto) 9.6" (largo) x 3.8" (ancho) x 1.8" (alto)
Peso:	1.3 lbs. (600g)
Temperatura de operación:	de 14 a 122°F (de -10°C a 50°C)
Humedad de operación:	< 85% humedad relativa
Altitud:	< 2000 metros
Temperatura de almacenamiento:	de -4 a 140°F (de -20°C a 60°C)
Humedad de almacenamiento:	< 75% relativa


Detector flexible de corriente Modelo PQ3210 1200A

Longitud del detector	460 mm (18")
Selección de escala:	Manual (120A, 1200A)
Rango de frecuencia	45 a 65 Hz
Diámetro de flexión mínimo	35mm (1.37")
Diámetro del conector	23mm (0.9")
Diámetro del cable	14mm (0.55")
Longitud del cable	1700mm/67" (detector a caja) 1700mm/67" (caja a salida)
Dimensiones (caja):	5.1" (L) x 3.1" (W) x 1.7" (E) 130mm (L) x 80mm (W) x 43mm (E)
Peso:	390g (13.8 Oz.)
Temperatura de operación:	de 14 a 122°F (de -10°C a 50°C)
Humedad de operación:	< 85% humedad relativa
Altitud:	< 2000 metros
Temperatura de almacenamiento:	de -4 a 140°F (de -20°C a 60°C)
Humedad de almacenamiento:	< 85% relativa

Detector flexible de corriente Modelo PQ3220 3000A

Longitud de la sonda:	24" (610mm)
Selección de rango:	Manual (300A, 3000A)
Rango de frecuencia	45 a 65 Hz
Diámetro mínimo de encorvamiento	1.37" (35mm)
Diámetro del conector	0.9" (23mm)
Diámetro del cable	0.55" (14mm)
Longitud del cable	67"/1700mm (sonda a caja) 67"/1700mm (caja a salida)
Dimensiones (caja):	5.1" (largo) x 3.1" (ancho) x 1.7" (alto) 130mm (largo) x 80mm (ancho) x 43mm (alto)
Peso:	14.4 oz. (410g)
Temperatura de operación:	de 14 a 122°F (de -10°C a 50°C)
Humedad de operación:	< 85% humedad relativa
Altitud:	< 2000 metros
Temperatura de almacenamiento:	de -4 a 140°F (de -20°C a 60°C)
Humedad de almacenamiento:	< 85% relativa

REEMPLAZO DE BATERÍA

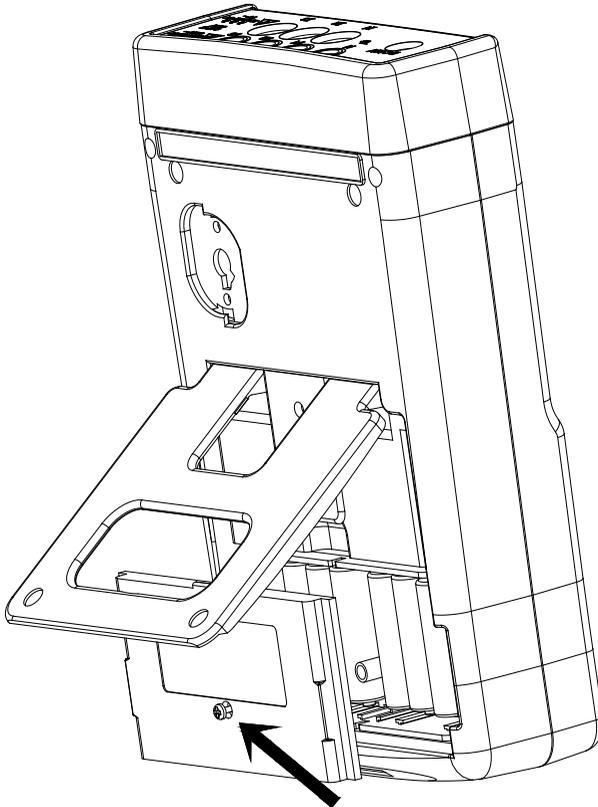

Reemplace las baterías cuando visualice el símbolo de batería en la pantalla LCD.

1. Apague el instrumento y retire todas las puntas de prueba y las sondas de corriente de la unidad.
2. Retire el tornillo de la cubierta de baterías.
3. Levante y retire la cubierta de baterías.
4. Retire las baterías usadas.
5. Introduzca ocho (8) baterías 'AA' nuevas de 1.5V.
6. Vuelva a colocar la cubierta de batería y atorníllela.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Solo personal calificado debe realizar todo servicio no cubierto en este manual. Sólo personal autorizado deberá realizar las reparaciones. Limpie periódicamente el instrumento con un trapo húmedo y detergente; no utilice abrasivos o solventes.

Nomenclatura

V12, V23, V31: tensión de línea

V1, V2, V3: Tensión de fase

I1, I2, I3: corriente de línea

P1, P2, P3: potencia real (W) de cada fase

S1, S2, S3: potencia aparente (VA) de cada fase

Q1, Q2, Q3: potencia reactiva (VAR) de cada fase

PΣ: potencia total del sistema (W)

SΣ: potencia aparente total del sistema (VA)

QΣ: potencia reactiva total (VAR)

PFΣ: factor de potencia total del sistema (PF)

PF1, PF2, PF3: factor de potencia de cada fase

PFH: factor de potencia promedio a largo plazo (WH / SH)

Φ1, Φ2, Φ3: ángulo de fase de cada fase

WH: horas Watt

SH: horas VA

QH: horas VAR

HZ: frecuencia seleccionada 50, 60 o automática.

MD: consumo máximo en W y VA sobre un intervalo especificado

3P4W: sistema trifásico de 4 hilos

3P3W: sistema trifásico de 3 hilos

1P2W: sistema monofásico de 2 hilos

1P3W: sistema monofásico de 3 hilos

SEC: intervalo de muestreo (de 0 a 3000 segundos) para lectura

CT: relación de transformador de corriente de 1 a 600

VT: relación de transformador de potencia de 1 a 3000

Copyright © 2013-2017 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

ISO-9001 Certificado

www.extech.com